


#### COLLEGAMENTO CON FIOCCHI

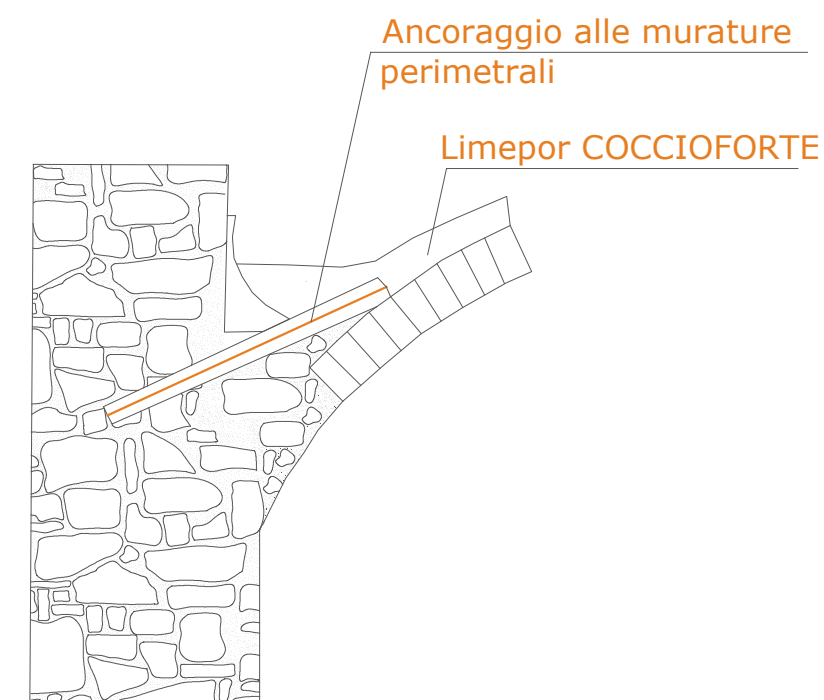

#### FASI OPERATIVE

- 1 Puntellamento della volta, svuotamento, pulizia e stuccatura delle lesioni.
- 2 Predisposizione degli ancoraggi perimetrali con inserimento di barre metalliche o fiocchi da ancorare mediante malta inorganica o resina per inghisaggi.
- 3 In caso di supporti umidi o poco consistenti, primerizzazione a spruzzo o a pennello di **Kimicover FIX** (rispettando il consumo di 0,3 kg/mq)
- 4 Miscelare **Limepor COCCIOFORTE A** e **Limepor COCCIOFORTE B** da stendere a pennello sulla superficie come ponte di adesione con un consumo di circa 0,7 kg/mq. Miscelare il composto tricomponente aggiungendo alla matrice l'aggregato **Limepor COCCIOFORTE C**.
- 5 Effettuare la gettata del composto sul supporto trattato con il promotore di adesione, fresco su fresco, cercando di distribuire uniformemente il materiale in base alla superficie da ricoprire.